

Kundendienst

TECHNISCHE INFORMATION

Handelsbezeichnung:	Mazda 626	Womi	:28/95
Typbezeichnung:	GE	TI-Nr.	:47/95
		Gruppe	:M
		Datum	:14.07.95
		Seite	:1/2

Betrifft:

Vordere Radlager

Fehlerbeschreibung:

Geräusche der vorderen Radlager.
Ursache hierfür ist eine unzureichende Abdichtung der Radlager, durch die Feuchtigkeit in die Radlager eindringt und Korrosion verursacht.

Abhilfemaßnahmen:

Austausch des/der betroffenen Radlager/s durch modifizierte Version.

Hinweis: Achswellenmanschette/n auf einwandfreien Zustand prüfen.
Bei Rissen oder Undichtigkeiten der Achswellenmanschette/n entsprechende Reparaturmaßnahmen einleiten.

Ersatzteil-Information:

Teilenummer	Bezeichnung	Ersetzungscode
<u>Neu</u>	<u>Alt</u>	
FB01-26-151A	GA2A-33-047 Radlager	A

TECHNISCHE INFORMATION

Handelsbezeichnung:	Mazda 626	Womi	:28/95
Typbezeichnung:	GE	TI-Nr.	:47/95
		Gruppe	:M
		Datum	:14.07.95
		Seite	:2/2

Garantie-Information: für Abwicklung über BTX (neues Garantiesystem)	
Garantie-Verrechnungsart	Garantie / Fahrzeug
Unterbaugruppe	M 02
Fehlerbeschreibung	Knackgeräusche
Schadensursache	Teil hat gefressen
Schadenverursachendes Teil / Anzahl	FB01-26-151A / 1 - 2
Arbeits-Nr. / Arbeitszeit	M0202A-R-X / 1,6 Std. (eine Seite) M0202B-R-X / 2,5 Std. (beide Seiten)

KD-Technik

N. Becker

Verteiler: alle Händler